

Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit und ohne Seitenairbag

Fehlertabelle für das BAE-Airbag-System

Hinweise:

- Nachfolgend sind alle möglichen Fehler, die vom Auslösegerät für Airbag -J234 erkannt werden können, nach der Fehlerkennzahl aufgelistet. Nur bei eingeschaltetem Drucker des V.A.G 1551 werden vorhandene Fehler mit Fehlerkennzahl (5stellig) ausgedruckt.
- Tritt ein Fehler dauerhaft auf, leuchtet die Fehlerlampe für das Airbag-System so lange, bis der Fehler beseitigt und der Fehlerspeicher gelöscht wird.
- Treten Fehler nur gelegentlich auf bzw. wurde der Fehlerspeicher nach der Fehlerbeseitigung nicht gelöscht, werden diese Fehler auch als "sporadisch aufgetretene Fehler" angezeigt. Dabei erscheint auf dem Display des V.A.G 1551 rechts ein "/SP" und die Fehlerlampe leuchtet dauerhaft.
- Werden defekte Bauteile festgestellt, zusätzlich Leitungen zu den Bauteilen auf Kurzschluß und Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan prüfen.
- Die neben der Fehlerkennzahl erscheinende dreistellige Fehlerartzahl ist ein Datencode, den Sie nicht weiter zu beachten brauchen.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00532 Versorgungsspannung zu klein	- Batterie leer/defekt - Kurzschluß im Bordnetz	- Batterie laden/erneuern Kurzschluß im Bordnetz instand setzen
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95 Widerstandswert zu groß	- Leitungsunterbrechung - Wickelfeder defekt - Airbageinheit (Fahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Wickelfeder prüfen Airbageinheit (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95 Widerstandswert zu klein	- Leitungsschluß - Wickelfeder defekt - Airbageinheit (Fahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Wickelfeder prüfen Airbageinheit (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) - N95 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) - N95 Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Airbageinheit (Fahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Airbageinheit (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) - N131 Widerstandswert zu groß	- Leitungsunterbrechung - Airbageinheit (Beifahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Airbageinheit (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
---	---	---

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) - N131 Widerstandswert zu klein	- Leitungsschluß - Airbageinheit (Beifahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Airbageinheit (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) - N131 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) - N131 Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Airbageinheit (Beifahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Airbageinheit (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00594 Zündkreise Airbag Kurzschluß nach Plus	- Leitungen beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00594 Zündkreise Airbag Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Wickelfeder defekt - Airbag (Fahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Wickelfeder prüfen Airbageinheit (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00595 Crashdaten gespeichert	- Frontalaufprall - Seitenaufprall	- Auslösegerät, Airbageinheit bzw. Gurtstraffereinheit und evtl. beschädigte Bauteile erneuern
00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) -	- Leitungsunterbrechung - Steckverbindung in der Leitung zum Gurtstraffer (Fahrerseite) offen	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

N153 Widerstandswert zu groß	- Zünder für Gurtstraffer defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	Steckverbindung schließen Gurtstraffer (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
------------------------------------	---	---

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) - N153 Widerstandswert zu klein	- Leitungsschluß - Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Gurtstraffer (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) - N153 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) - N153 Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Gurtstraffer (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00655 Zünder für Gurtstraffer (Beif.-Seite) - N154 Widerstandswert zu groß	- Leitungsunterbrechung - Steckverbindung in der Leitung zum Gurtstraffer (Beifahrerseite) offen - Zünder für Gurtstraffer defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steckverbindung schließen Gurtstraffer (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00655 Zünder für Gurtstraffer (Beif.-Seite) - N154 Widerstandswert zu klein	- Leitungsschluß - Zünder für Gurtstraffer (Beifahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Gurtstraffer (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
00655 Zünder für Gurtstraffer (Beif.-Seite) - N154 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am		
-------------------	--	--

Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00655 Zünder für Gurtstraffer (Beif.-Seite) - N154 Kurzschluß nach Masse	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer (Beifahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Gurtstraffer (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01044 Steuergerät falsch codiert	<ul style="list-style-type: none"> - Steuergerät nicht entsprechend der Konfiguration im Fahrzeug codiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Steuergerät für Airbag -J234 entsprechend codieren

Nur Fahrzeuge ä 1997:

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01025 Ansteuerung Fehlerlampe defekt Unterbrechung nach Masse	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsunterbrechung - Kontrolllampe defekt - Schalttafeleinsatz defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Leitungsunterbrechung beseitigen. Kontrolllampe erneuern Schalttafeleinsatz instand setzen Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01025 Ansteuerung Fehlerlampe defekt Kurzschluß nach Masse	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung beschädigt - Kontrolllampe defekt - Schalttafeleinsatz defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Kontrolllampe erneuern Schalttafeleinsatz instand setzen Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01025 Ansteuerung Fehlerlampe defekt Kurzschluß nach Plus	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Nur Fahrzeuge 1997 ä:

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01211 Zünder für Gurtstraffer h Fahrers. -N196 Widerstandswert zu groß	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N196 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N196 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01211		

Zünder für Gurtstraffer h Fahrers. -N196 Widerstandswert zu klein	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N196 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N196 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01211 Zünder für Gurtstraffer h Fahrers. -N196 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01211 Zünder für Gurtstraffer h Fahrers. -N196 Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N196 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N196 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01211 Zünder für Gurtstraffer h Fahrers. -N196 Unterbrechung	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N196 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N196 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01212 Zünder f. Gurtstraffer h Beif.-Seite - N197 Widerstandswert zu groß	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N197 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N197 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01212 Zünder f. Gurtstraffer h Beif.-Seite - N197 Widerstandswert zu klein	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N197 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N197 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01212 Zünder f. Gurtstraffer h Beif.-Seite - N197 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01212 Zünder f. Gurtstraffer h Beif.-Seite -	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N197 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

N197 Kurzschluß nach Masse	- Steuergerät für Airbag -J234 defekt	Zünder für Gurtstraffer -N197 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
----------------------------------	---------------------------------------	---

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01212 Zünder f. Gurtstraffer h Beif.-Seite - N197 Unterbrechung	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N197 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N197 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01213 Zünder für Gurtstraffer h Mitte -N198 Widerstandswert zu groß	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N198 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N198 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01213 Zünder für Gurtstraffer h Mitte -N198 Widerstandswert zu klein	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N198 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N198 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01213 Zünder für Gurtstraffer h Mitte -N198 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01213 Zünder für Gurtstraffer h Mitte -N198 Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N198 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N198 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01213 Zünder für Gurtstraffer Mitte -N198 Unterbrechung	- Leitung beschädigt - Zünder für Gurtstraffer -N198 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Zünder für Gurtstraffer -N198 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01217 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite - N199	- Leitungsunterbrechung - Seitenairbageinheit (Fahrerseite) defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Widerstandswert zu groß	- Steuergerät für Airbag -J234 defekt	Seitenairbag (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01217 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite - N199 Widerstandswert zu klein	- Leitungsschluß - Seitenairbageinheit (Fahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Seitenairbag (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01217 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite - N199 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01217 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite - N199 Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Seitenairbageinheit (Fahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Seitenairbag (Fahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01218 Zünder f. Seitenairbag Beif.-Seite - N200 Widerstandswert zu groß	- Leitungsunterbrechung - Seitenairbageinheit (Beifahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Seitenairbag (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01218 Zünder Seitenairbag Beif.-Seite - N200 Widerstandswert zu klein	- Leitungsschluß - Seitenairbageinheit (Beifahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Seitenairbag (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01218 Zünder Seitenairbag Beif.-Seite - N200 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01218 Zünder Seitenairbag	- Leitung beschädigt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche

Beif.-Seite - N200 Kurzschluß nach Masse	- Seitenairbageinheit (Beifahrerseite) defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	Elektrik und Einbauorte Seitenairbag (Beifahrerseite) erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
---	--	--

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01221 Crashsensor Seitenairbag (Sensor für Querschleunigung) Fahrers. -G179 Unterbrechung	- Leitungsunterbrechung - Steckverbindung in der Leitung zum Crashsensor (Fahrerseite) offen - Crashsensor defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steckverbindung schließen Crashsensor -G179 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01221 Crashsensor Seitenairbag (Sensor für Querschleunigung) Fahrers. -G179 Kurzschluß	- Leitungsschluß nach Plus oder Masse - Crashsensor defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Crashsensor -G179 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01221 Crashsensor Seitenairbag (Sensor für Querschleunigung) Fahrers. -G179 nicht berechtigt	- Steuergerät für Airbag -J234 falsch codiert - Steuergerät und Crashsensor passen nicht zusammen	- Steuergerät -J234 erneuern Crashsensor -G179 erneuern

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01222 Crashsen. Seitenairbag (Sensor für Querschleunigung) Beif.-Seite -G180 Unterbrechung	- Leitungsunterbrechung - Steckverbindung in der Leitung zum Crashsensor (Beifahrerseite) offen - Crashsensor defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steckverbindung schließen Crashsensor -G180 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01222 Crashsen. Seitenairbag (Sensor für Querschleunigung) Beif.-Seite -G180 Kurzschluß	- Leitungsschluß nach Plus oder Masse - Crashsensor defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Crashsensor -G180 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01222 Crashsen. Seitenairbag (Sensor für Querschleunigung) Beif.-Seite -G180 nicht berechtigt	- Steuergerät für Airbag -J234 falsch codiert - Steuergerät und Crashsensor passen nicht zusammen	- Steuergerät -J234 erneuern Crashsensor -G180 erneuern

Ausgabe am		
-------------------	--	--

Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01223 Signal Zentralverriegelung öffnen	- Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01228 Schlüsselsch. Abschaltung Airbag, BFS -E224 Unterbrechung Kurzschluß nach Plus	- Leitungsunterbrechung - Schlüsselschalter -E224 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Schlüsselschalter -E224 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01228 Schlüsselsch. Abschaltung Airbag, BFS -E224 Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Schlüsselschalter -E224 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Schlüsselschalter -E224 erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

Alle Fahrzeuge:

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01280 1) Airbag Beifahrerseite abgeschaltet	- Beifahrerairbag ist über Anpassung abgeschaltet	- Steuergerät für Airbag -J234 entsprechend anpassen
01578 Kontrollampe f. Airbag aus, BF-Seite-K 145 Kurzschluß nach Plus	- Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
01578 Kontrollampe f. Airbag aus, BF-Seite-K 145 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse	- Leitung beschädigt - Kontrollampe für Airbag aus BF-Seite K145 defekt - Steuergerät für Airbag -J234 defekt	- Fehlersuche nach Stromlaufplan => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Kontrollampe für Airbag aus BF-Seite erneuern Steuergerät für Airbag -J234 erneuern

1) Nur Airbag 7 (07.96 ä) und Airbag 8. Die Fehlermeldung wird nur bei entsprechender Anpassung "Beifahrerairbag gesperrt" gespeichert.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01588 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite - N251 Widerstandswert zu groß	- Leitungsunterbrechung - Kopfairbageinheit Fahrerseite defekt - Steuergerät für Airbag defekt	- Leitungsunterbrechung beseitigen Kopfairbageinheit Fahrerseite ersetzen Steuergerät für Airbag ersetzen
01588		

Zünder für Kopfairbag Fahrerseite - N251 Widerstandswert zu klein	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsschluß - Kopfairbageinheit Fahrerseite defekt - Steuergerät für Airbag defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsschluß beseitigen Kopfairbageinheit Fahrerseite ersetzen Steuergerät für Airbag ersetzen
--	---	--

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01588 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite - N251 Kurzschluß nach Plus	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsbeschädigung beseitigen Steuergerät für Airbag ersetzen
01588 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite - N251 Kurzschluß nach Masse	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung beschädigt - Kopfairbageinheit Fahrerseite defekt - Steuergerät für Airbag defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsbeschädigung beseitigen Kopfairbageinheit Fahrerseite ersetzen Steuergerät für Airbag ersetzen
01589 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite - N252 Widerstandswert zu groß	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsunterbrechung - Kopfairbageinheit Beifahrerseite defekt - Steuergerät für Airbag defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsunterbrechung beseitigen Kopfairbageinheit Beifahrerseite ersetzen Steuergerät für Airbag ersetzen
01589 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite - N252 Widerstandswert zu klein	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsschluß - Kopfairbageinheit Beifahrerseite defekt - Steuergerät für Airbag defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsschluß beseitigen Kopfairbageinheit Beifahrerseite ersetzen Steuergerät für Airbag ersetzen

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01589 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252 Kurzschluß nach Plus	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung beschädigt - Steuergerät für Airbag defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsbeschädigung beseitigen Steuergerät für Airbag ersetzen
01589 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252 Kurzschluß nach Masse	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung beschädigt - Kopfairbageinheit Beifahrerseite defekt - Steuergerät für Airbag defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Leitungsbeschädigung beseitigen Kopfairbageinheit Beifahrerseite ersetzen Steuergerät für Airbag ersetzen
65535		

Steuergerät defekt	- Steuergerät für Airbag -J234 erneuern
-----------------------	---

Hinweis:

Der Fehler "65535 - Steuergerät defekt" kann nicht über das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 gelöscht werden!